

複 合 遊 具 定 期 点 検 表

(写真No. 1, 2)

管理番号 4

製品名	複合遊具 (中) ②ロープウェイ側	所在施設名	るるパーク(大分農業文化公園)	住所	大分県杵築市山香町大字日指1-1
点検社	タカオ株式会社			点検日	2022 年 10 月 14 日
点検者	安全管理士 山吹 忠稔(1170033) 安全管理士 近藤 彰(1170034)			確認者	安全管理士 昼田 敏彦(1010335)
製造社	タカオ 株式会社	S P 表示シール	有 ・ (無)	製品番号	
設置年月	2001 年 3 月 1 日	経過年月	21 年 7 月	落下高さ	2,100 mm
構造部材 1	スチール	構造部材 2	木材 (その他)	消耗部材	ワイヤー
対象年齢シール	有 ・ (無)	対象年齢	1歳～3歳 ・ 3歳～6歳 ・ 3歳～12歳	6歳～12歳	大人

【安全領域】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
落下高さ600mm以下の時、全方向1,500mm以上。全領域重複可	メジャー	1 合 ・ (否)	3, 4	300
落下高さ600mmを超える時、全方向1,800mm以上。半分領域重複可	メジャー	2 合 ・ (否)	5～8	300
すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可	メジャー	2 合 ・ (否)	9	1,100
ロープウェイ滑走部到達部側の運動方向は1,800mm以上。全領域重複不可	メジャー	2 (合) ・ 否	10	
上部空間、落下高さ600mm以下 (1,500mm) 600mm超え (1,800mm)	メジャー	1 合 ・ (否)	11	1,200
※ コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 (合) ・ 否	12	
※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 合 ・ (否)	13, 14	マンホール他

【動線】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
動線および動線エリアの交差はないか	目視	3 (合) ・ 否		
足がかりや落下した際の障害物はないか	目視	2 合 ・ (否)	15, 16	フェンス他
通行要素で足 (踵) を挟み込むような 30mmを超える隙間はないか	目視	2 (合) ・ 否	17	

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

①頭部・胴体の挟み込み

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
頭部・胴体の挟み込み (100～230mm)	器具 A B	2 合 ・ (否)	18	
※落下により首へのダメージが想定される場合はハザードレベルを3とする	器具 A B	3 合 ・ (否)	19	

②頭部または首の挟み込み

頭部または首の挟み込み (V字型開口部)	器具 A B	3 (合) ・ 否		
----------------------	--------	-----------	--	--

③指の挟み込み

指の挟み込み (φ8～25mm)	器具 E	2 合 ・ (否)	20, 21	
------------------	------	-----------	--------	--

④絡まり・引っ掛かり

絡まり・引っ掛かり (突出部や隙間)	目視	2 合 ・ (否)	22	
--------------------	----	-----------	----	--

⑤衝突・転倒

衝突・転倒 (突出部や段差)	目視	1 (合) ・ 否		
衝突・転倒が想定される場合、衝撃緩和への配慮	目視	2 (合) ・ 否		

⑥ボルトナット類による突起

点 検 項 目	点検器具	判定		写真No.	備 考
引っ掛かり防止対策	目視	1	合 ・ (否)	23	
直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	目視	2	合 ・ (否)	24～33	

⑦鋭利な尖端・角・縁

鋭利な尖端・角・縁	目視触診	1	合 ・ (否)	34	
-----------	------	---	---------	----	--

⑧転落・落下

落下防止柵 700mm以上(踊場高さ2,000mm以下)	メジャー	2	(合) ・ 否	35	900
落下防止柵1,100mm以上(踊場高さ2,000mm超え)	メジャー	2	(合) ・ 否	36, 37	1,100
手すり及び手すり子の形状	目視	2	(合) ・ 否	38	
手すり子のスキマ(100mm未満)	器具 B	2	(合) ・ 否	39～42	

⑨階段・はしご(共通)

傾斜(90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段(15°)	傾斜計			43	45
落下高さ (幼児用)2,000mm以下(児童用)3,000mm以下	メジャー	2	(合) ・ 否	44	2,050
段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	器具 A B	2	(合) ・ 否	45	
手すり子には頭部・胴体の挟み込みがない	器具 A B	2	(合) ・ 否	46	

⑨横棒はしご

横棒の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上	メジャー	1	(合) ・ 否	47	560
直径 (幼児用)φ20～40mm (児童用)φ20～50mm	器具 D	1	(合) ・ 否	48	27
段差 (幼児用)305mm以下(児童用)305mm以下	メジャー	2	(合) ・ 否	49	275

⑨踏み板はしご

奥行 (幼児用)170mm以上(児童用) 75mm以上(板無)	メジャー	1	(合) ・ 否	50	210
踏み板の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上	メジャー	1	(合) ・ 否	51	490
段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下	メジャー	2	(合) ・ 否	52	190
手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800mm	メジャー	1	(合) ・ 否	53	750

⑩救助対策

救助対策	目視	1	(合) ・ 否	54	
------	----	---	---------	----	--

⑪基礎の設計

基礎の設計 (基礎の天端 土かぶり100mm以上)	メジャー	1	合 ・ (否)	55～64	基礎露出
基礎の露出がないこと	目視	2	合 ・ (否)	65	基礎露出
* 露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする	目視	3	(合) ・ 否	66	基礎露出

落下高さは児童用では3,000mm以下	メジャー	3	(合) ・ 否	67	2,100
---------------------	------	---	---------	----	-------

【劣化】

鉄・支柱部

点 検 項 目	点検器具	判定		写真No.	備 考
部位全景 (外観状況・落下高さ等)				68, 69	
腐食がないか (地際部附近)	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d		70～74	サビ
腐食がないか (地際部附近以外)	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d		75～78	サビ
ぐらつきがないか	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d		79, 80	
破損など (破損 0 ケ所)	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		81, 82	

鉄・梁部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)				83, 84	
腐食がないか (金具附近)	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d		85, 86	サビ 腐食
腐食がないか (金具附近以外)	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d		87, 88	サビ 腐食
破損など (破損 0 ケ所)	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		89, 90	

鉄・手すり・柵部

部位全景 (外観状況・落下高さ等)				91～94	
腐食がないか	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d		95～98	サビ 摩耗
ぐらつきがないか	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d		99～102	
破損など (破損 0 ケ所)	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		103, 104	

鉄・床部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			105, 106	
腐食がないか	目視打診	a・(b)・c・d	107, 108	サビ
磨耗・へこみがないか	目視触診	(a)・b・c・d	109, 110	サビ
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	111, 112	

鉄・登行部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			113～117	
腐食がないか（地際部附近）	目視打診	a・(b)・c・d	118～123	サビ
腐食がないか（ササラ・手すり）	目視打診	a・(b)・c・d	124～131	サビ
腐食・磨耗がないか（踏板）	目視打診	a・(b)・c・d	132～139	摩耗
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	140～144	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	145～148	

鉄・継手金具

部位全景（外観状況・落下高さ等）			149, 150	
腐食がないか	目視打診	(a)・b・c・d	151, 152, 153	
ボルトの緩みがないか	打診触診	(a)・b・c・d	154, 155, 156	
破損・割れ（破損・割れ 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	157, 158, 159	

木・手すり・柵部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			160	
腐朽がないか	目視打診	(a)・b・c・d	161	支柱はプラスチック
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	162	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	163	

木・床部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			164, 165	
腐朽がないか	目視打診	(a)・b・c・d	166, 167	
磨耗・へこみがないか	目視触診	a・(b)・c・d	168, 169	摩耗
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	170, 171	

木・登行部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			172	
腐朽がないか（地際部附近）	目視打診	(a)・b・c・d	173	
腐朽がないか（ササラ・手すり）	目視打診	(a)・b・c・d	174	
腐朽・磨耗がないか（踏板）	目視打診	a・(b)・c・d	175	摩耗
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	176	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	177	

プラスチック系部材

部位全景（外観状況・落下高さ等）			178, 179	
磨耗がないか	目視	(a)・b・c・d	180, 181	
変色がないか	目視	a・(b)・c・d	182, 183	変色
止め金具が緩んでないか	触診聴診	(a)・b・c・d	184, 185	
破損など（破損 1 ケ所）	目視	a・(b)・c・d	186, 187, 188	窓割れ

滑降部 1_すべり台

部位全景（外観状況・落下高さ等）			189	
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視打診	a・(b)・c・d	190	腐食 サビ
腐食がないか（滑降面・側面）（全数点検）	目視打診	a・(b)・c・d	191～194	サビ
磨耗がないか（滑降面・側面）	目視	(a)・b・c・d	195	
破損など（破損 7 ケ所）	目視	a・(b)・c・d	196, 197, 198	キャップ紛失 破損

基礎部・着地面部 1_すべり台

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a・(b)・c・d	199, 200	マット剥がれ
衝撃吸収材などの破損（破損 1 ケ所）	目視	a・(b)・c・d	201	摩耗

支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			202	
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視打診	a・(b)・c・d	203, 204	サビ
腐食がないか（地際部附近以外）	目視打診	a・(b)・c・d	205, 206, 207	サビ 摩耗
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	208, 209	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	210, 211	

継手金具 3_ネット・ロープクライマー

部位全景（外観状況・落下高さ等）			212	
腐食がないか	目視	(a)・b・c・d	213, 214	
ボルトの緩みがないか（全数点検）	打診触診	(a)・b・c・d	215, 216	
破損・割れ（破損・割れ 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	217	

ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー

部位全景（外観状況・落下高さ等）			218	
摩耗・断線・ほつれがないか	目視	a・(b)・c・d	219, 220	摩耗
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	221	

支柱部 6_壁登り

部位全景（外観状況・落下高さ等）			222	
腐食がないか（地際部附近）	目視打診	a・(b)・c・d	223, 224, 225	サビ
腐食がないか（地際部附近以外）	目視打診	a・(b)・c・d	226	サビ
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	227, 228	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	229	

梁部 6_壁登り

部位全景（外観状況・落下高さ等）			230	
腐食がないか（金具附近）	目視打診	a・(b)・c・d	231	サビ 摩耗
腐食がないか（金具附近以外）	目視打診	a・(b)・c・d	232	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	233	

登行部 6_壁登り

部位全景（外観状況・落下高さ等）			234	
腐食がないか（地際部附近）	目視打診	(a)・b・c・d	235	
腐食がないか（ササラ・手すり）	目視打診	(a)・b・c・d	236	
腐食・摩耗がないか（踏板）	目視打診	a・(b)・c・d	237	摩耗
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	238	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	239	

プラスチック系部材 6_壁登り

部位全景（外観状況・落下高さ等）			240, 241	
摩耗がないか（取付部附近）	ノギス	(a)・b・c・d	242, 243, 244	
摩耗がないか（取付部附近以外）	ノギス	(a)・b・c・d	245, 246	
止め金具が緩んでないか	触診聴診	(a)・b・c・d	247, 248, 249	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	250～253	

基礎部・着地面部 6_壁登り

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	254	マット等なし
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	255	マット等なし

出発部 9_ロープウェイ

部位全景（外観状況・落下高さ等）			256	
腐食がないか（地際部附近）	目視打診	a・(b)・c・d	257～260	サビ 腐食
腐食がないか（地際部附近以外）	目視打診	a・(b)・c・d	261～267	サビ
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	268, 269	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	270	

ケーブル 9_ロープウェイ

部位全景（外観状況・落下高さ等）			271	
摩耗・素線切れ・腐食がないか	目視	(a)・b・c・d	272, 273, 274	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a)・b・c・d	275	

緩衝装置 9_ロープウェイ

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			276	
腐食がないか	目視	a・(b)・c・d	277, 278	サビ
破損など（破損 0 ヶ所）	目視触診	(a)・b・c・d	279, 280	

滑車部 9_ロープウェイ

部位全景（外観状況・落下高さ等）			281	
腐食がないか	目視	(a)・b・c・d	282, 283	
回転不良がないか	触診聴診	(a)・b・c・d	284	
ボルトの緩みがないか（全数点検）	打診触診	(a)・b・c・d	285	
摩耗など（摩耗 0 ヶ所）	聴診	(a)・b・c・d	286	
破損など（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d	287	

握り部 9_ロープウェイ

部位全景（外観状況・落下高さ等）			288	
磨耗・腐食がないか	目視	a・(b)・c・d	289, 290, 291	摩耗
破損など（破損 1 ヶ所）	目視	a・(b)・c・d	292	カバー割れ

基礎部・着地面部 9_ロープウェイ

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

支柱部 11_平均台(落下高さ600mm以下)

部位全景（外観状況・落下高さ等）			293	
腐食・腐朽がないか（地際部附近）（全数点検）	目視打診	a・(b)・c・d	294	サビ
腐食・腐朽がないか（地際部附近以外）	目視打診	a・(b)・c・d	295～298	割れ多数
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	299	
破損など（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d	300	

【規準】

登はん要素

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
手すりの無い太鼓はしご・ネットクライマー・横棒はしご等を付けた時、踊り場側に手すり等を設ける	目視	2 (合) ・ 否	301～305	
大人が容易に救助できない高さの踊り場には、登はん運動要素だけでなく階段・はしごを設けることが望ましい	目視	1 (合) ・ 否	306	

通行要素

隣り合った踊り場間の段差は児童用305mm以下	メジャー	2 (合) ・ 否	307	215
上段踊り場から下段踊り場の落下防止柵等へ容易に登れない高さ・構造とする	目視	2 (合) ・ 否	308	

屋根部

屋根に容易に登れない構造とする	目視	3 合 ・ (否)	309, 310	900,700
-----------------	----	-----------	----------	---------

出発部 1_すべり台

滑降部と同幅以上、奥行300mm以上の水平部がある	メジャー	1 (合) ・ 否	311	
出発部と滑降部との継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	目視	3 (合) ・ 否	312	
着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ>600の時)	目視	2 (合) ・ 否	313	

滑降部 1_すべり台

安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	目視	2 (合) ・ 否	314	
傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする	傾斜計	2 (合) ・ 否	315	
トンネル等の形式では上部に容易に登れないような配慮	目視	1 (合) ・ 否	316	

滑降面 1_すべり台

安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	触診	2 合 ・ (否)	317	
利用による磨耗及び衝撃に十分耐えられるものとする	目視	1 (合) ・ 否		
継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	触診	2 (合) ・ 否	318	
チューブ形状は短径580mm以上とする	メジャー	1 (合) ・ 否	319	670

側壁 1_すべり台

継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	触診	2 (合) ・ 否	320	
落下高さ2,000mmを超える時、側壁とは別に落下防止対策をする	目視	2 (合) ・ 否	321	
内面は安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	触診	2 合 ・ (否)	322	

減速部 1_すべり台

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
減速部の長さは安全に着地できる長さとする	メジャー	2 (合) ・ 否	323	
減速部は水が溜まらない構造とする	傾斜計	1 (合) ・ 否	324	
減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる	目視	2 (合) ・ 否	325	
傾斜変化部の曲率半径は、R = 750mm以上とする	器具C	1 (合) ・ 否	326	
着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm	メジャー	1 (合) ・ 否	327	153

ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー

児童用で最高到達部が3,000mmを超えるものは、落下高さ3,000mm以下となる構造とする	メジャー	3 (合) ・ 否	328	2,160
ネット・ロープの接合部分は、点検や修繕のしやすい構造とする	目視	1 (合) ・ 否	329	
転落した際、部材への衝突の衝撃緩和できるネットの角度・接合方法・構造・材質であること	目視	2 (合) ・ 否	330	ロープによる保護

到達部 9_ロープウェイ

②到達部での握り部と支柱の間隔は、着地面からの高さ1,000mmの位置で750mm以上とする	メジャー	2 (合) ・ 否	331	1,550
--	------	-----------	-----	-------

ケーブル 9_ロープウェイ

①ケーブルは強度と耐久性があるか	目視	2 (合) ・ 否	332	
②ケーブルの張り具合は一番低い位置で、着地面と下端部の上面との隙間は350±100mmとする	メジャー	2 合 ・ (否)		600
③利用者が到達部で振れる角度は45°以下とする	傾斜計	2 (合) ・ 否		約20°

滑車部 9_ロープウェイ

①滑車部は滑車以外の部分がケーブルを破損させない形状・構造	目視	2 (合) ・ 否	333	
②滑車は衝撃や振動などで容易にケーブルから外れない構造	目視	2 (合) ・ 否	334	
③指などが容易に滑車に触れることができない構造	目視	3 (合) ・ 否	335	
④滑車やベアリング等の消耗部品が交換可能な構造	目視	2 (合) ・ 否	336	

握り部 9_ロープウェイ

①進行方向に揺れる構造とする	目視	2 (合) ・ 否	337	
②太さは20～45mm、滑りにくく、つかみやすい材質・形状・構造	器具D	2 (合) ・ 否	338	23
③ロープなど軽量の材料で、下端部は滑り止め・柔らかい素材の塊・ロープのこぶ等で利用者が落下しない形状	目視	2 (合) ・ 否	339	
④下端部は容易に立てない形状である	目視	2 (合) ・ 否	340	
⑤下端部上面から下のケーブルまでは1,750mm以上	メジャー	2 合 ・ (否)	341	1,280

歩行部 11_平均台(落下高さ600mm以下)

平均台の落下高さは、600mm以下とする	メジャー	2 (合) ・ 否	342	350
600≧落下高さ>300mm、歩行面の幅は50mm以上とする	メジャー	1 (合) ・ 否	343	130
歩行面は、滑りにくい表面で角を丸め安全な形状	触診	1 (合) ・ 否	344	

段差部 11_平均台(落下高さ600mm以下)

昇降を意図した段差は、児童用では305mm以下	メジャー	1 合 ・ (否)	345, 346	35,350
-------------------------	------	-----------	----------	--------

点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 1 / 58

写真No.	全景	判定
1		



写真No.	落下高さ 2100mm	判定
2		



写真No.	安全領域 落下高さ600mm以下の時、全方向 1,500mm以上。全領域重複可 300	判定
3		否1



写真No.	安全領域 落下高さ600mm以下の時、全方向 1,500mm以上。全領域重複可 300	判定
4		否1



写真No.	安全領域 落下高さ600mmを超える時、全方向 1,800mm以上。半分領域重複可 300	判定
5		否2



写真No.	安全領域 落下高さ600mmを超える時、全方向 1,800mm以上。半分領域重複可 300	判定
6		否2



点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14	
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側				総合	劣化	ハザード	ページ	2 / 58
						C	b	3		

写真No.	安全領域 落下高さ600mmを超える時、全方向1,800mm以上。半分領域重複可 300	判定
7		否2



写真No.	安全領域 落下高さ600mmを超える時、全方向1,800mm以上。半分領域重複可 300	判定
8		否2



写真No.	安全領域 すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可 1100	判定
9		否2



写真No.	安全領域 ロープウェイ滑走部到達部側の運動方向は1,800mm以上。全領域重複不可	判定
10		合



写真No.	安全領域 上部空間、落下高さ600mm以下(1,500mm) 600mm超え(1,800mm) 1200	判定
11		否1



写真No.	安全領域 ※ コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	判定
12		合



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	3 / 58
					C	b	3		

写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと マンホール他	判定
13		否1



写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと マンホール他	判定
14		否1




写真No.	動線 足がかりや落下した際の障害物はないか フェンス他	判定
15		否2



写真No.	動線 足がかりや落下した際の障害物はないか フェンス他	判定
16		否2



写真No.	動線 通行要素で足(踵)を挟み込むような30mmを超える隙間はないか	判定
17		合

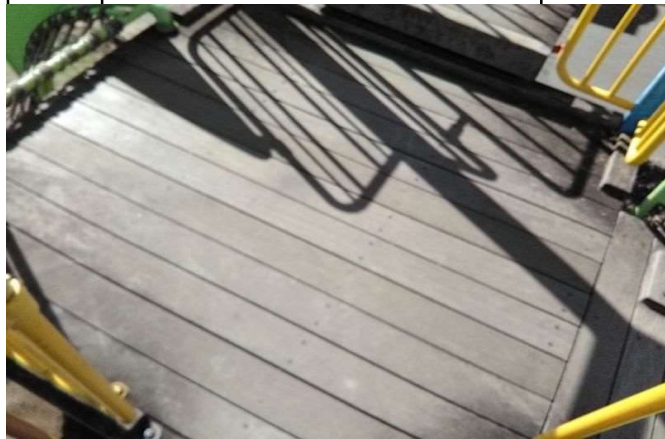

写真No.	規準一般規定 ①頭部・胴体の挟み込み 頭部・胴体の挟み込み(100～230mm)	判定
18		否2



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	4 / 58
					C	b	3		

写真No.	規準一般規定 ①頭部・胴体の挟み込み ※落下により首へのダメージが想定される場合はハザードレベルを3とする	判定
19		否3



写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み (φ8~25mm)	判定
20		否2



写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み (φ8~25mm)	判定
21		否2



写真No.	規準一般規定 ④絡まり・引っ掛かり 絡まり・引っ掛かり(突出部や隙間)	判定
22		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 引っ掛かり防止対策	判定
23		否1



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
24		否2



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	5 / 58
					C	b	3		

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
25		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
26		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
27		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
28		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
29		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
30		否2



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	6 / 58
					C	b	3		

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
31		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
32		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
33		否2



写真No.	規準一般規定 ⑦鋭利な尖端・角・縁 鋭利な尖端・角・縁	判定
34		否1



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵 700mm以上(踊場高さ2,000mm以下) 900	判定
35		合



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100mm以上(踊場高さ2,000mm超え) 1100	判定
36		合



点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14	
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側				総合	劣化	ハザード	ページ	7 / 58
						C	b	3		

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100mm以上(踊場高さ2,000mm超え) 1100	判定
37		合




写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり及び手すり子の形状	判定
38		合



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ(100mm未満)	判定
39		合




写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ(100mm未満)	判定
40		合

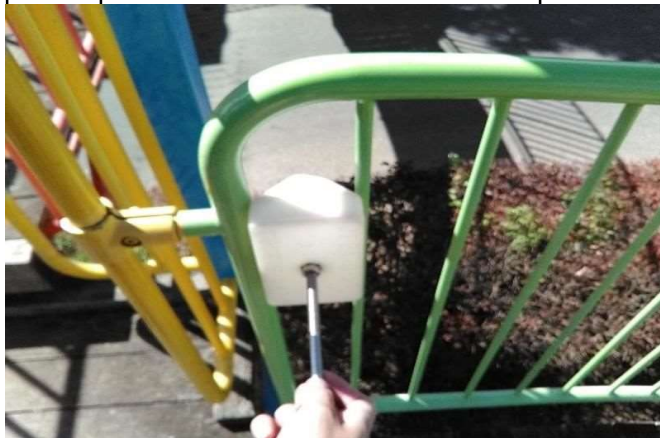

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ(100mm未満)	判定
41		合



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ(100mm未満)	判定
42		合

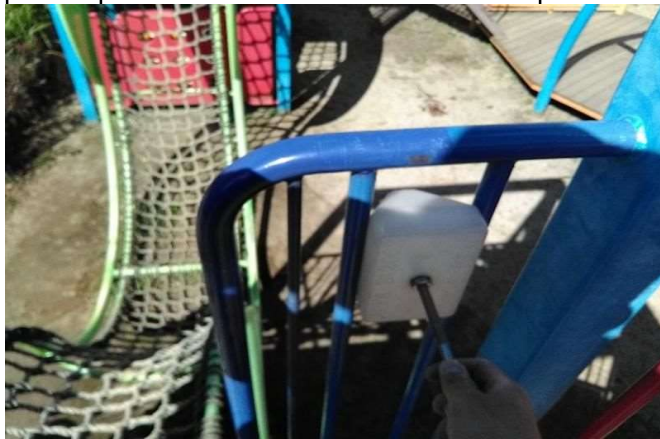

点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側	総合			劣化	ハザード	ページ	8 / 58
			C			b	3		

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜 (90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段 (15°) 45.1	判定
43		



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 落下高さ (幼児用)2,000mm以下(児童用)3,000mm以下 2050	判定
44		合



写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 段差間には 頭部・胴体の挟み込みがない	判定
45		合




写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 手すり子 には頭部・胴体の挟み込みがない	判定
46		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 横棒の長さ (幼 児用)300mm以上(児童用)400mm以上 560	判定
47		合



写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 直径 (幼児 用)φ20~40mm (児童用)φ20~50mm 27	判定
48		合

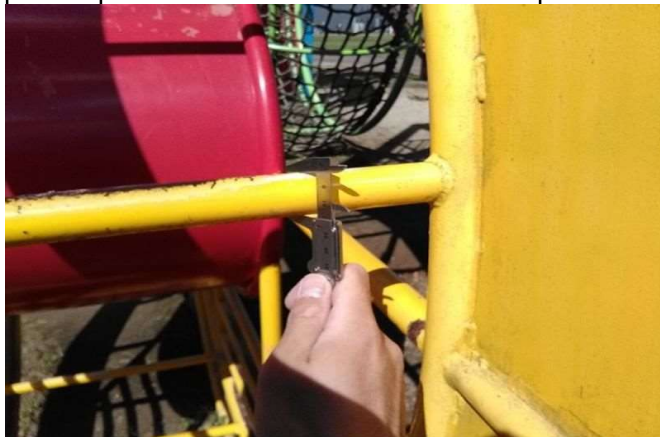

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側	総合			劣化	ハザード	ページ	9 / 58
			C						

写真No.	規準一般規定 ⑨横棒はしご 段差 (幼児用)305mm以下(児童用)305mm以下 275	判定
49		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 奥行 (幼児用)170mm以上(児童用) 75mm以上(板無) 210	判定
50		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 踏み板の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上 490	判定
51		合



写真No.	規準一般規定 ⑨踏み板はしご 段差 (幼児用)220mm以下(児童用)305mm以下 190	判定
52		合



写真No.	規準一般規定 ⑩踏み板はしご 手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800mm 750	判定
53		合



写真No.	規準一般規定 ⑩救助対策 救助対策	判定
54		合



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	10 / 58
					C	b	3		

写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
55		否1



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
56		否1



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
57		否1



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
58		否1



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
59		否1



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
60		否1



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	11 / 58
					C	b	3		

写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
61		否1



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
62		否1




写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
63		否1



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出	判定
64		否1



写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の露出がないこと 基礎露出	判定
65		否2

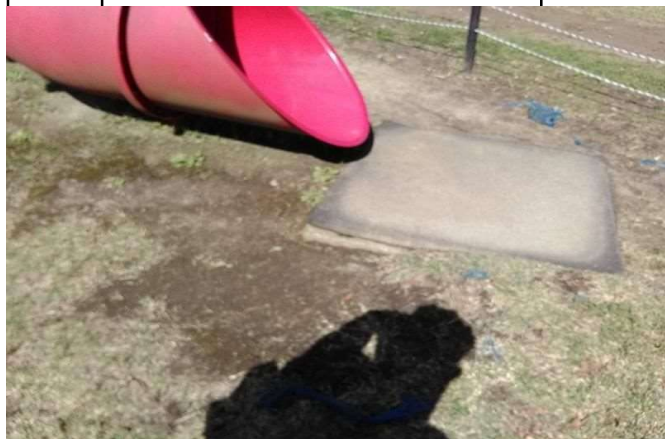

写真No.	規準一般規定 ①基礎の設計 *露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする 基礎露出	判定
66		合



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 12 / 58

写真No.	規準一般規定 落下高さは児童用では3,000mm以下 2100	判定
67		合



写真No.	劣化 鉄・支柱部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
68		



写真No.	劣化 鉄・支柱部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
69		



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
70		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
71		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
72		b



点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14	
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側				総合	劣化	ハザード	ページ	13 / 58
						C	b	3		

写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
73		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
74		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
75		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
76		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
77		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
78		b



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 14 / 58

写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
79		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
80		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 破損など(破損0ヶ所)	判定
81		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 破損など(破損0ヶ所)	判定
82		a



写真No.	劣化 鉄・梁部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
83		



写真No.	劣化 鉄・梁部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
84		



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 15 / 58

写真No.	劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近) サビ 腐食	判定
85		b



写真No.	劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近) サビ 腐食	判定
86		b



写真No.	劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近以外) サビ 腐食	判定
87		b



写真No.	劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近以外) サビ 腐食	判定
88		b



写真No.	劣化 鉄・梁部 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
89		a



写真No.	劣化 鉄・梁部 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
90		a




点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	16 / 58
					C	b	3		


写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
91		




写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
92		

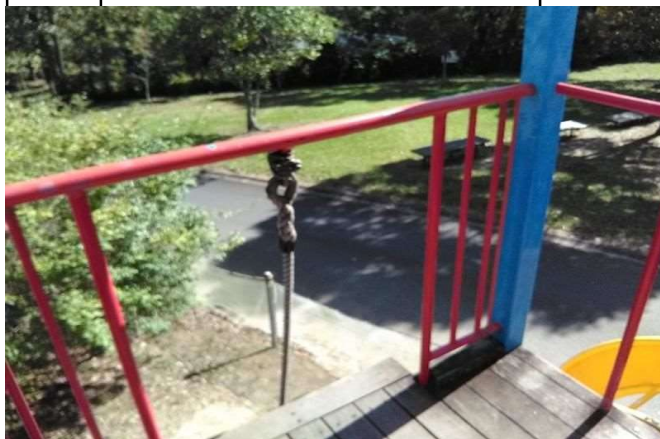

写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
93		

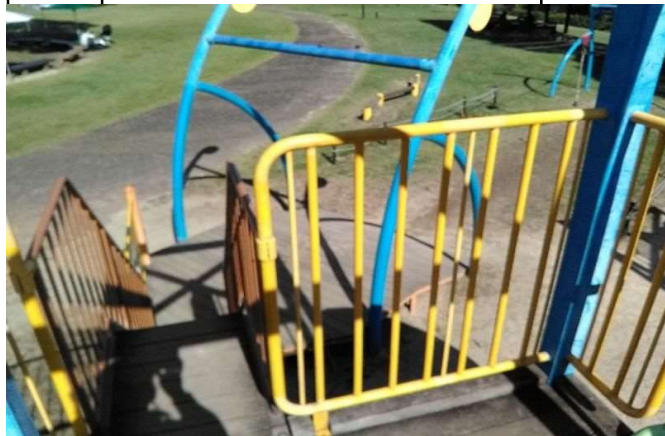

写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
94		

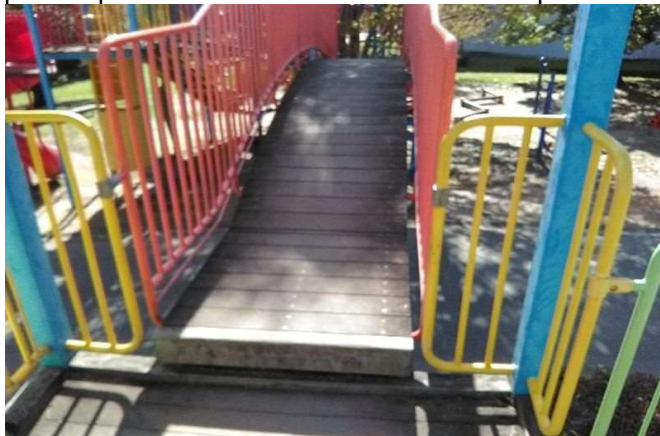

写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ 摩耗	判定
95		b




写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ 摩耗	判定
96		b




点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	17 / 58
					C	b	3		

写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ 摩耗	判定
97		b

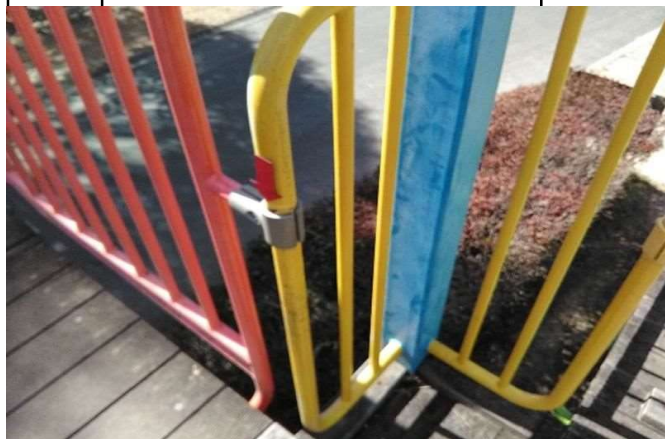


写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ 摩耗	判定
98		b

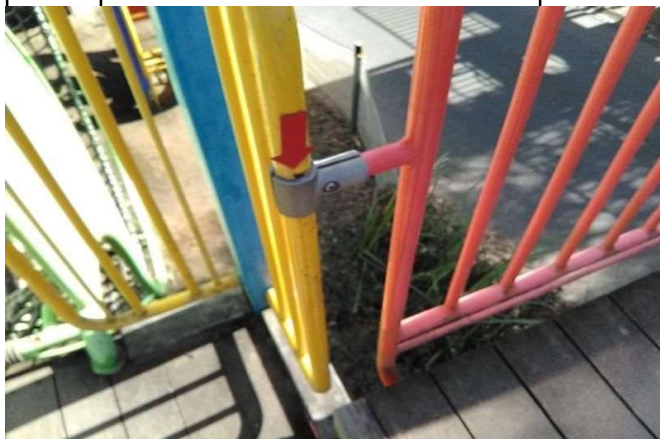

写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 ぐらつきがないか	判定
99		a



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 ぐらつきがないか	判定
100		a

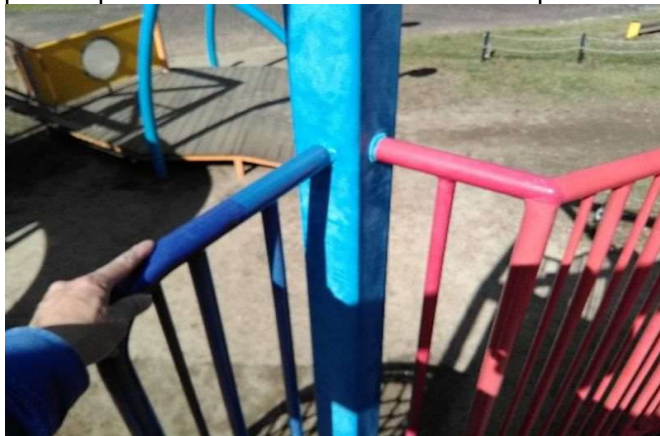

写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 ぐらつきがないか	判定
101		a



写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 ぐらつきがないか	判定
102		a




点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 18 / 58


写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
103		a




写真No.	劣化 鉄・手すり・柵部 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
104		a

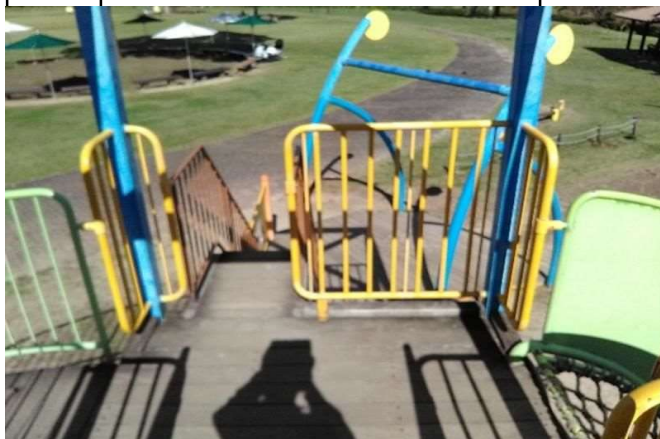

写真No.	劣化 鉄・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
105		

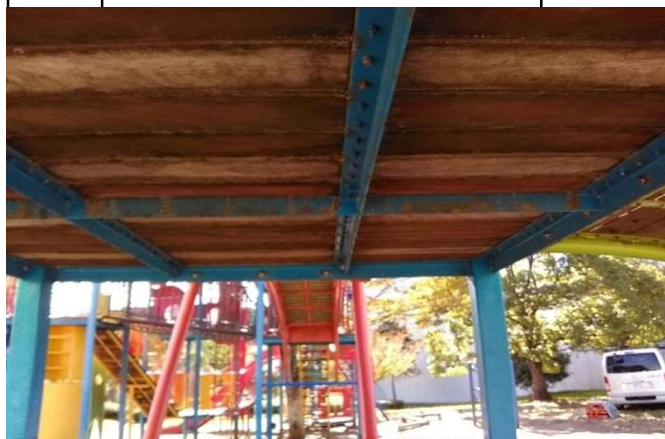

写真No.	劣化 鉄・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
106		

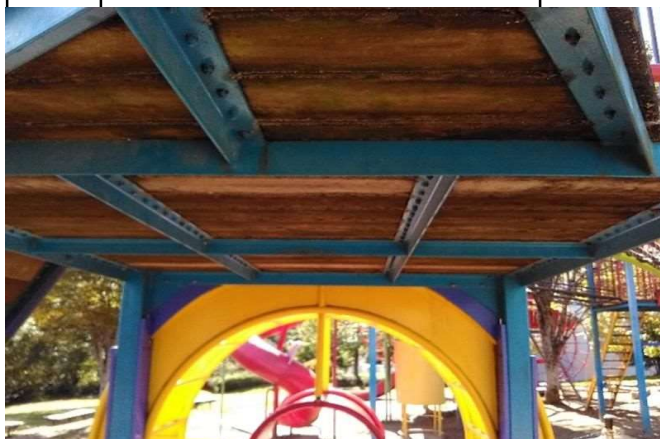

写真No.	劣化 鉄・床部 腐食がないか サビ	判定
107		b



写真No.	劣化 鉄・床部 腐食がないか サビ	判定
108		b



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	19 / 58
					C	b	3		


写真No.	劣化 鉄・床部 磨耗・へこみがないか サビ	判定
109		a




写真No.	劣化 鉄・床部 磨耗・へこみがないか サビ	判定
110		a



写真No.	劣化 鉄・床部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
111		a

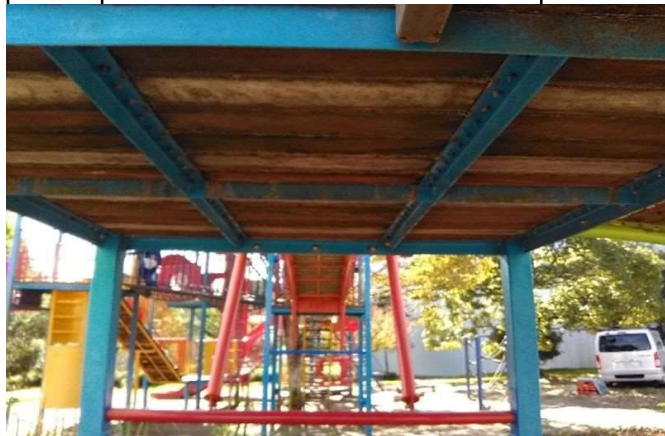

写真No.	劣化 鉄・床部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
112		a

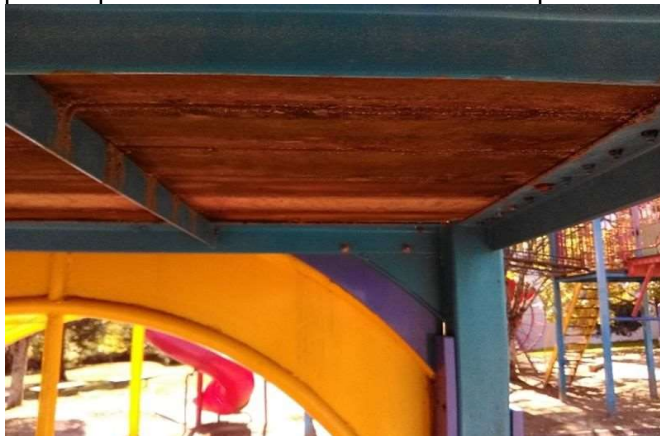

写真No.	劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
113		



写真No.	劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
114		




点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	20 / 58
					C	b	3		

写真No.	劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
115		



写真No.	劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
116		

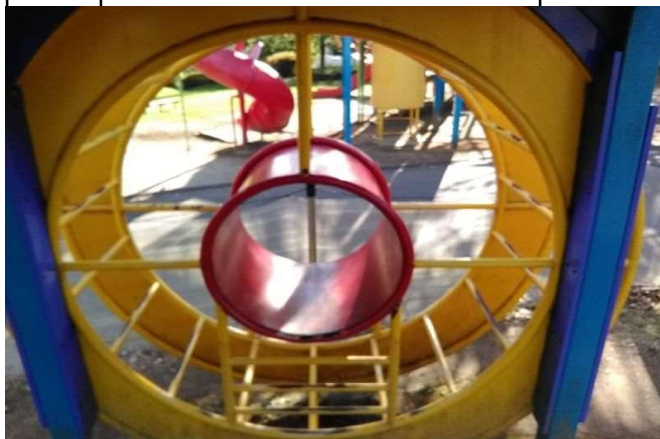

写真No.	劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
117		



写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
118		b



写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
119		b



写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
120		b



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	21 / 58
					C	b	3		

写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近)	判定
121			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近)	判定
122			b




写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近)	判定
123			b




写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり)	判定
124			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり)	判定
125			b

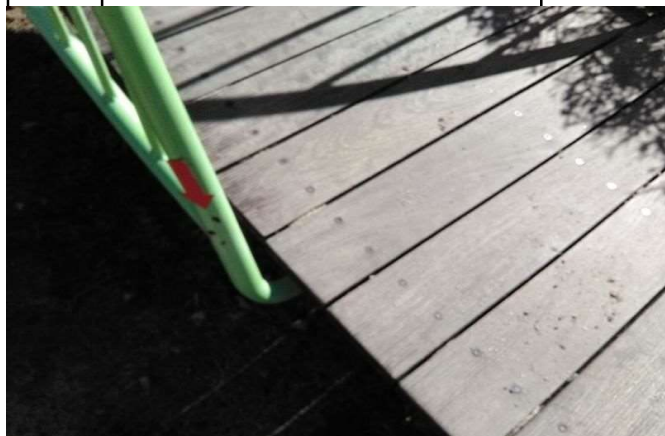

写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり)	判定
126			b

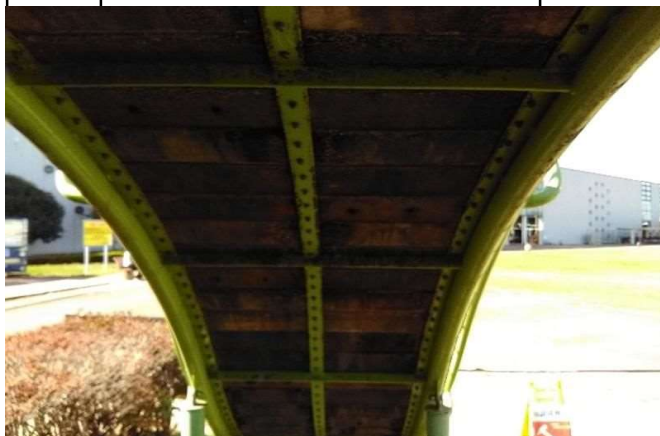

点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14	
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側				総合	劣化	ハザード	ページ	22 / 58
						C	b	3		

写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり)	判定
127			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり)	判定
128			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり)	判定
129			b




写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり)	判定
130			b



写真No.	劣化 サビ	鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり)	判定
131			b




写真No.	劣化 摩耗	鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板)	判定
132			b

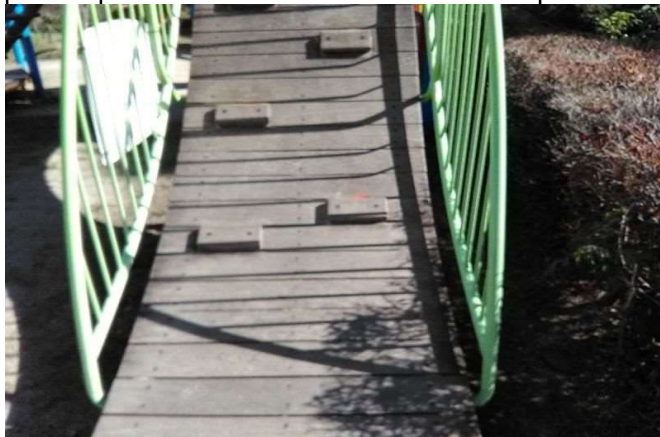


点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14	
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側				総合	劣化	ハザード	ページ	23 / 58
						C	b	3		

写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
133		b

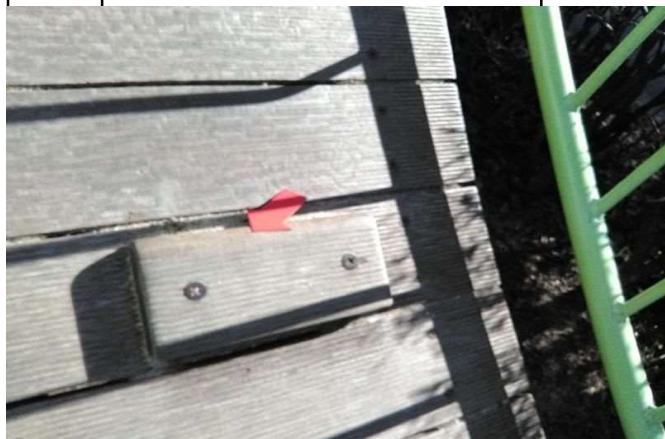


写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
134		b

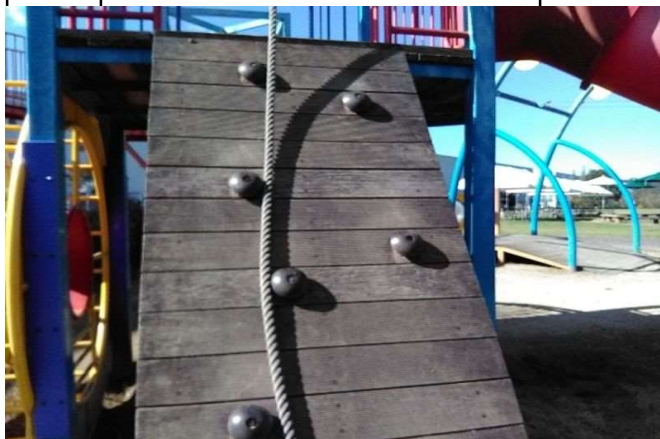

写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
135		b



写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
136		b

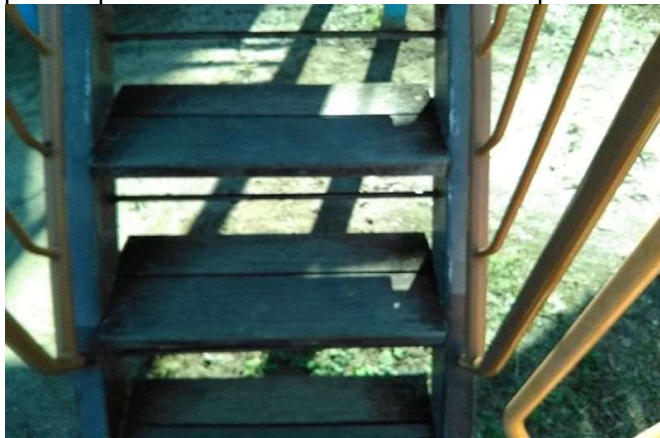

写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
137		b



写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
138		b



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 24 / 58


写真No.	劣化 鉄・登行部 腐食・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
139		b



写真No.	劣化 鉄・登行部 ぐらつきがないか	判定
140		a



写真No.	劣化 鉄・登行部 ぐらつきがないか	判定
141		a

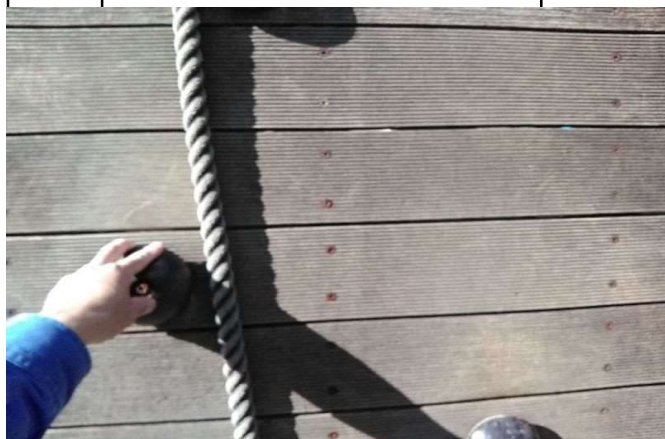

写真No.	劣化 鉄・登行部 ぐらつきがないか	判定
142		a



写真No.	劣化 鉄・登行部 ぐらつきがないか	判定
143		a



写真No.	劣化 鉄・登行部 ぐらつきがないか	判定
144		a

