

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	55 / 77
			C	c	3		


写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
325		a



写真No.	劣化 手すり・柵部 10_吊り橋・ネット渡り 部位 全景(外観状況・落下高さ等)	判定
326	修繕済み	




写真No.	劣化 手すり・柵部 10_吊り橋・ネット渡り 部位 全景(外観状況・落下高さ等)	判定
327	修繕済み	

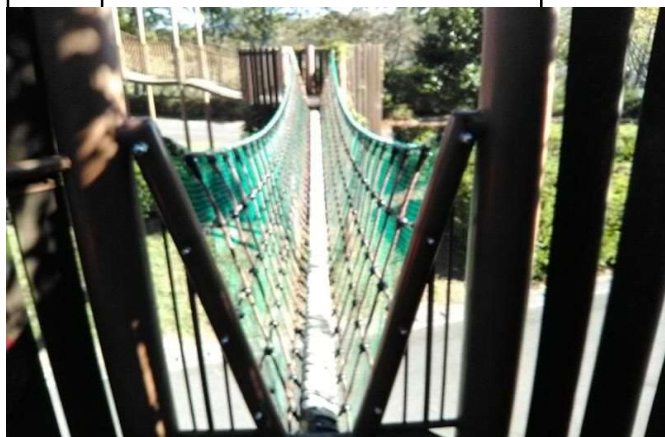

写真No.	劣化 手すり・柵部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食 がないか、サビ	判定
328	修繕済み	b



写真No.	劣化 手すり・柵部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食 がないか、サビ	判定
329	修繕済み	b

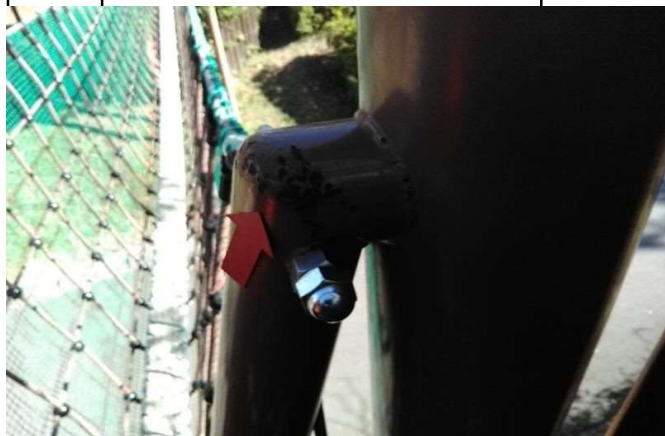

写真No.	劣化 手すり・柵部 10_吊り橋・ネット渡り ぐらつきがないか	判定
330	修繕済み	a



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	56 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 手すり・柵部 10_吊り橋・ネット渡り 破損など (破損 0 ケ所)	判定
331		a




写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景 (外観状況・落下高さ等)	判定
332		




写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景 (外観状況・落下高さ等)	判定
333		



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食・腐朽がないか (全数点検)	判定
334		a

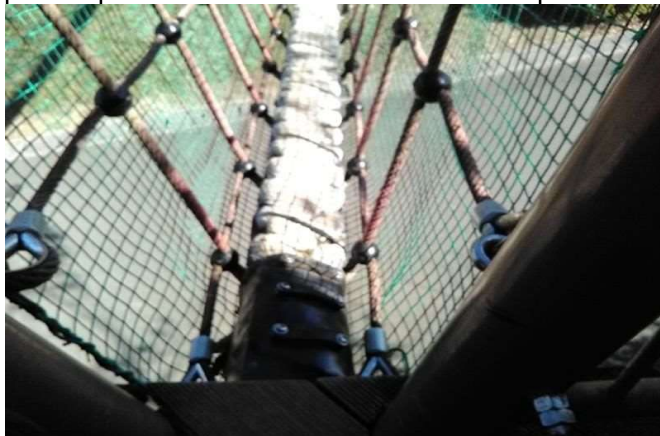

写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食・腐朽がないか (全数点検)	判定
335		a

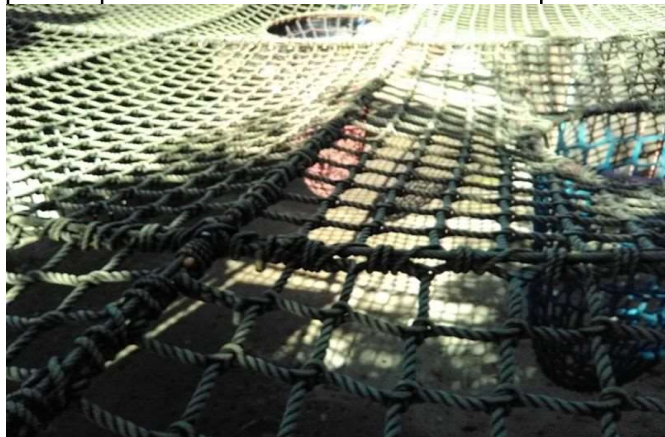

写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 摩耗がないか 摩耗	判定
336	修繕済み	b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	57 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 摩耗がないか 摩耗	判定
337		b



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 摩耗がないか 摩耗	判定
338		b



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 滑り易くなっているか	判定
339		a



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 滑り易くなっているか	判定
340		a



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 角・突起がないか	判定
341		a




写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 角・突起がないか	判定
342		a



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	58 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り ぐらつきがないか	判定
343		a

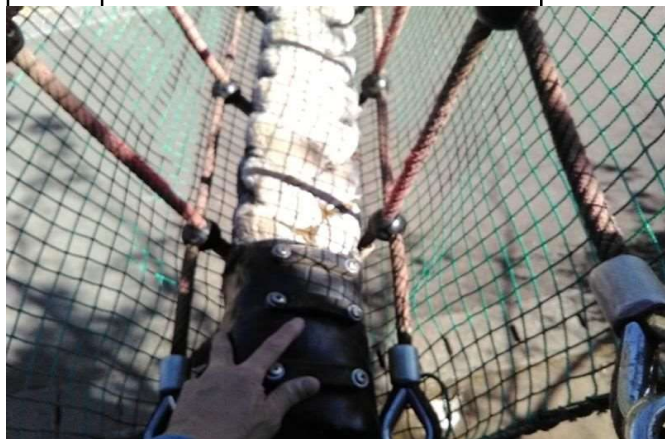

写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り ぐらつきがないか	判定
344		a



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り ぐらつきがないか	判定
345		a



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
346		a



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
347		a



写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
348		




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	59 / 77
			C	c	3		


写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景 (外観状況・落下高さ等)	判定
349		



写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか	判定
350		a

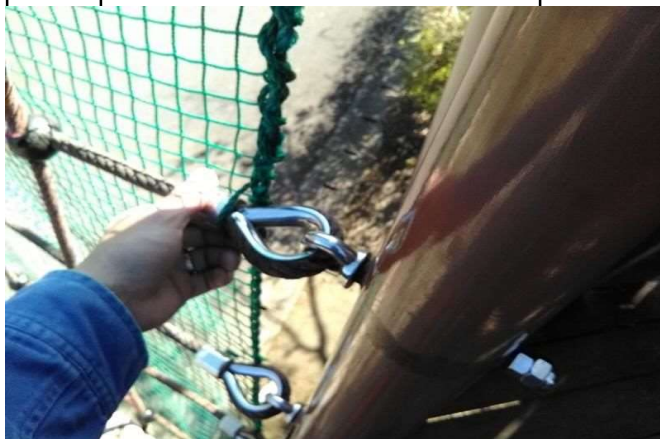

写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか	判定
351		a

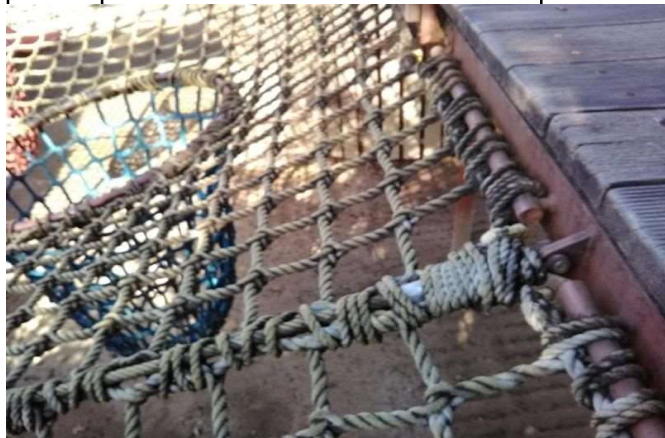

写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗がないか(取付部附近) ジョイント部破損	判定
352	修繕済み	c



写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗がないか(取付部附近) ジョイント部破損	判定
353	修繕済み	c



写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗がないか(取付部附近) ジョイント部破損	判定
354	修繕済み	c



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	60 / 77
			C	c	3		


写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗がないか(取付部附近) ジョイント部破損	判定
355	修繕済み	C



写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗がないか(取付部附近) ジョイント部破損	判定
356	修繕済み	C



写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗がないか(取付部附近) ジョイント部破損	判定
357		C

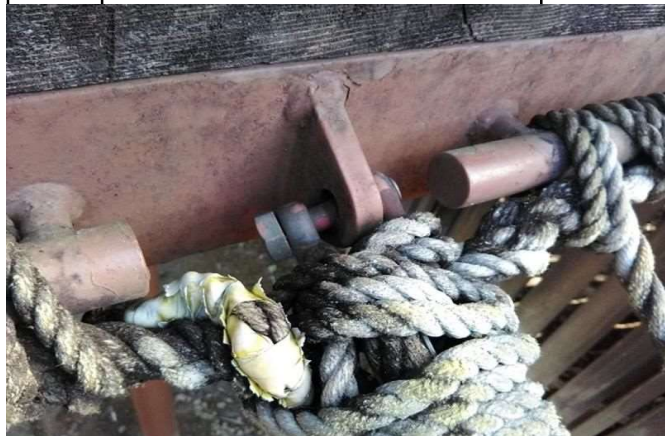

写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗がないか(取付部附近以外)	判定
358		a



写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗がないか(取付部附近以外)	判定
359		a



写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 止め金具が緩んでないか	判定
360		a




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	61 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 止め金具が緩んでないか	判定
361		a




写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
362		a

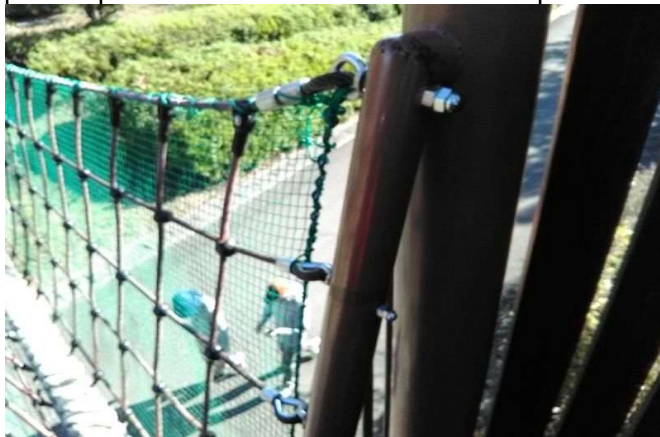

写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
363		a



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
364		

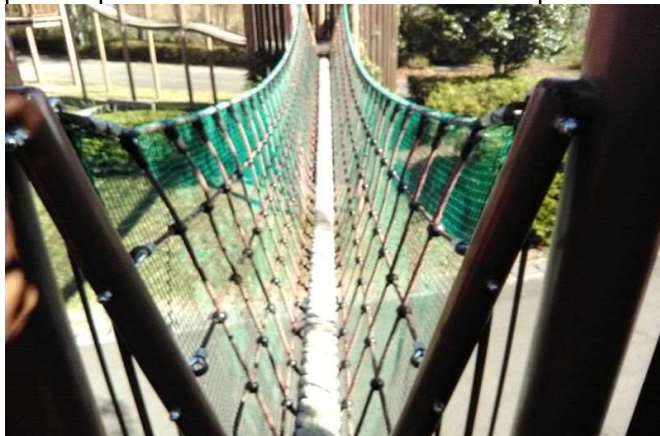

写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
365		




写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗・腐食がないか(締結部附近)	判定
366		a



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	62 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗・腐食がないか(締結部附近)	判定
367		a

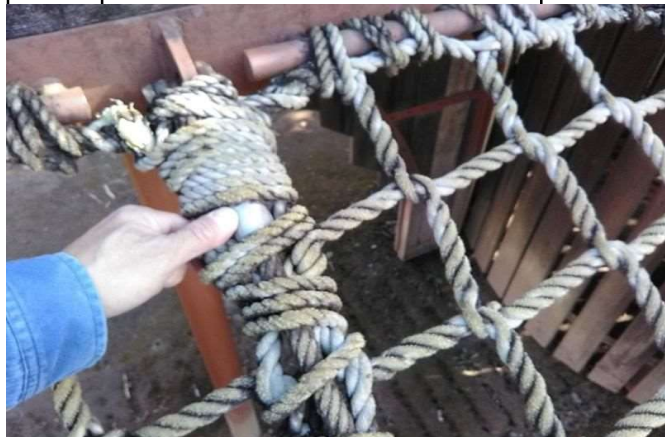

写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗・腐食がないか(締結部附近以外)	判定
368		a



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗・腐食がないか(締結部附近以外)	判定
369		a




写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 止め金具が緩んでないか	判定
370		a



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 止め金具が緩んでないか	判定
371		a



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 破損 (破損 4 ヶ所) 破損	判定
372	修繕済み	b

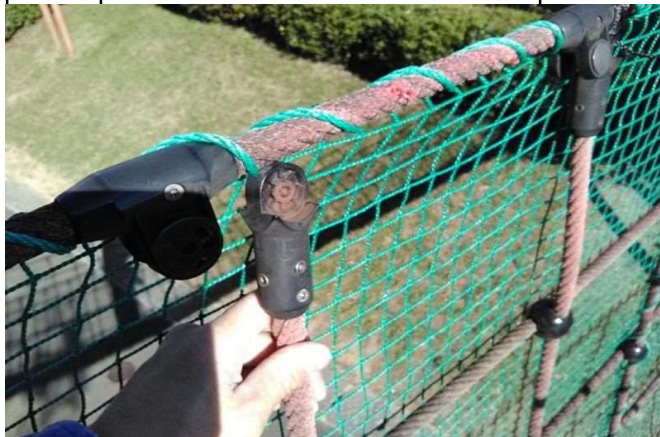

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	63 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 破損 (破損 4 ヶ所) 破損	判定
373	修繕済み	b



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 破損 (破損 4 ヶ所) 破損	判定
374	修繕済み	b



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 破損 (破損 4 ヶ所) 破損	判定
375		b



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 破損 (破損 4 ヶ所) 破損	判定
376		b



写真No.	劣化 プラスチック系部材 破損など (破損 2 ヶ所) 劣化	判定
377		b



写真No.	劣化 プラスチック系部材 破損など (破損 2 ヶ所) 劣化	判定
378		b




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	64 / 77
			C	c	3		

写真No.	規準 登はん要素 手すりの無い太鼓はしご・ネットクライマー・横棒はしご等を付けた時、踊り場側に手すり等を設ける	判定
379		合



写真No.	規準 登はん要素 大人が容易に救助できない高さの踊り場には、登はん運動要素だけでなく階段・はしごを設けることが望ましい	判定
380		合

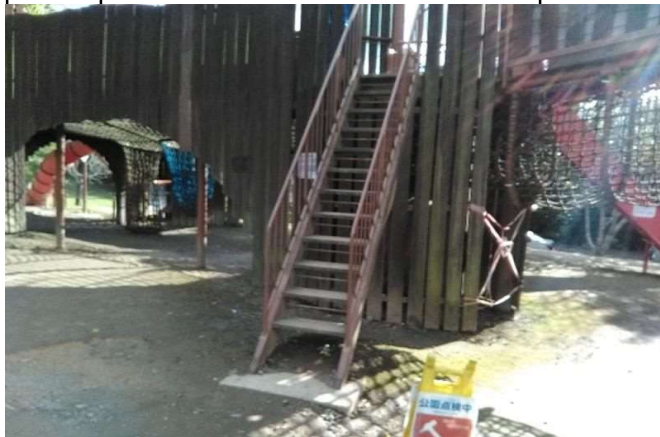

写真No.	規準 通行要素 隣り合った踊り場間の段差は児童用305mm以下 155	判定
381		合



写真No.	規準 通行要素 上段踊り場から下段踊り場の落下防止柵等へ容易に登れない高さ・構造とする	判定
382		合



写真No.	規準 屋根部 屋根に容易に登れない構造とする	判定
383		合



写真No.	規準 屋根部 屋根に容易に登れない構造とする	判定
384		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	65 / 77
			C	c	3		

写真No.	規準 屋根部 屋根に容易に登れない構造とする	判定
385		合




写真No.	規準 出発部 1_すべり台 滑降部と同幅以上、奥行300mm以上の水平部がある	判定
386		合




写真No.	規準 出発部 1_すべり台 滑降部と同幅以上、奥行300mm以上の水平部がある	判定
387		合




写真No.	規準 出発部 1_すべり台 滑降部と同幅以上、奥行300mm以上の水平部がある	判定
388		合

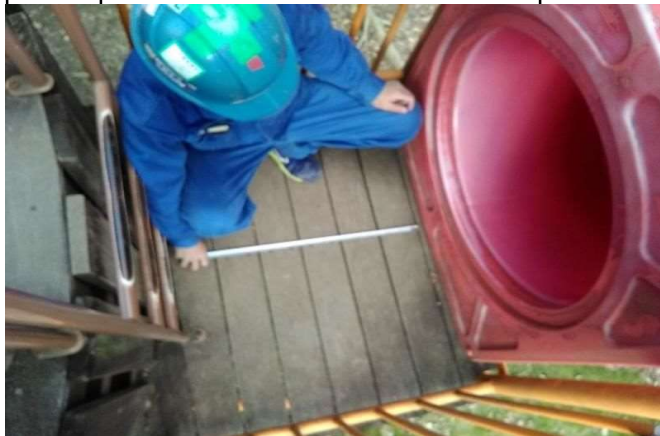

写真No.	規準 出発部 1_すべり台 滑降部と同幅以上、奥行300mm以上の水平部がある	判定
389		合

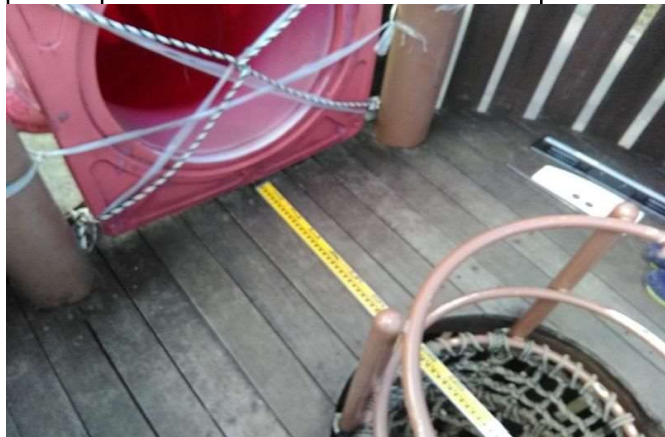

写真No.	規準 出発部 1_すべり台 出発部と滑降部との継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	判定
390		合

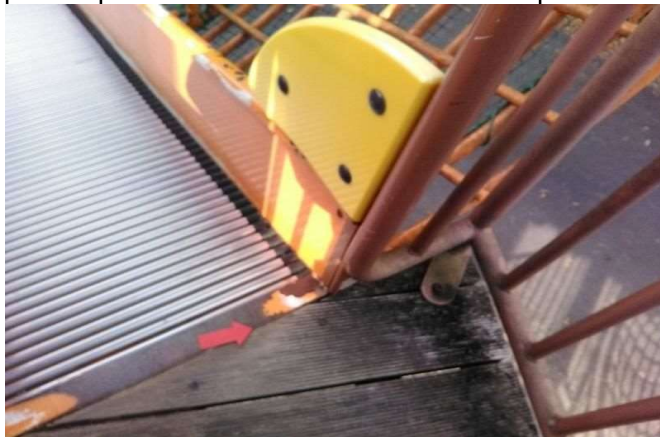

点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	66 / 77	
			C	c	3			

写真No.	規準 出発部 1_すべり台 出発部と滑降部との 継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	判定
391		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 出発部と滑降部との 継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	判定
392		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 出発部と滑降部との 継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	判定
393		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 着座姿勢に導くガイド ドバーを設ける(落下高さ>600の時)	判定
394		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 着座姿勢に導くガイド ドバーを設ける(落下高さ>600の時)	判定
395		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 着座姿勢に導くガイド ドバーを設ける(落下高さ>600の時)	判定
396		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	67 / 77
			C	c	3		

写真No.	規準 出発部 1_すべり台 着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ>600の時)	判定
397		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	判定
398		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	判定
399		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	判定
400		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	判定
401		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする 16°最大45.7°	判定
402		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	68 / 77
			C	c	3		

写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45° (60°)以下とし、平均で35° 以下とする 16° 最大45.7°	判定
403		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45° (60°)以下とし、平均で35° 以下とする 16° 最大45.7°	判定
404		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45° (60°)以下とし、平均で35° 以下とする 16° 最大45.7°	判定
405		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45° (60°)以下とし、平均で35° 以下とする 16° 最大45.7°	判定
406		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45° (60°)以下とし、平均で35° 以下とする 16° 最大45.7°	判定
407		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 カーブの場合はバンク等の飛び出し防止対策がある	判定
408		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	69 / 77
			C	c	3		


写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 トンネル等の形式では上部に容易に登れないような配慮	判定
409		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 トンネル等の形式では上部に容易に登れないような配慮	判定
410		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
411		否2

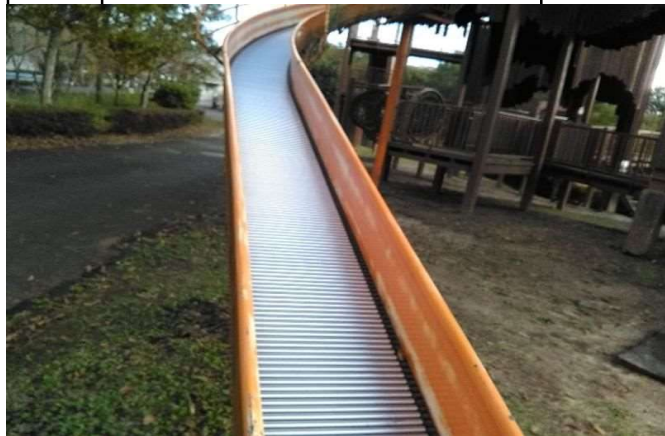

写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
412		否2



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
413		否2




写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
414		否2



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	70 / 77	
			C	c	3			


写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	判定
415		否2

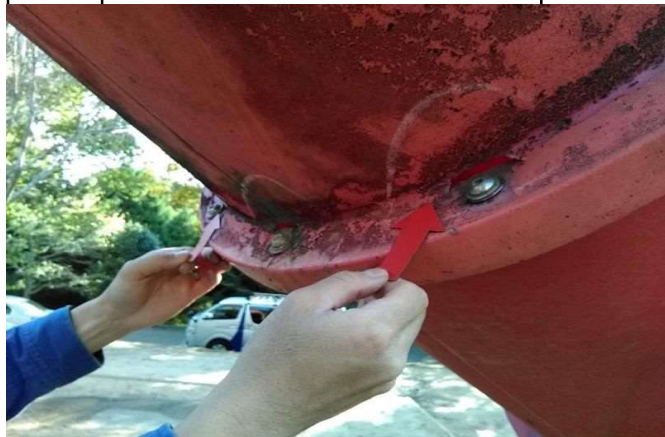

写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
416		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
417		合

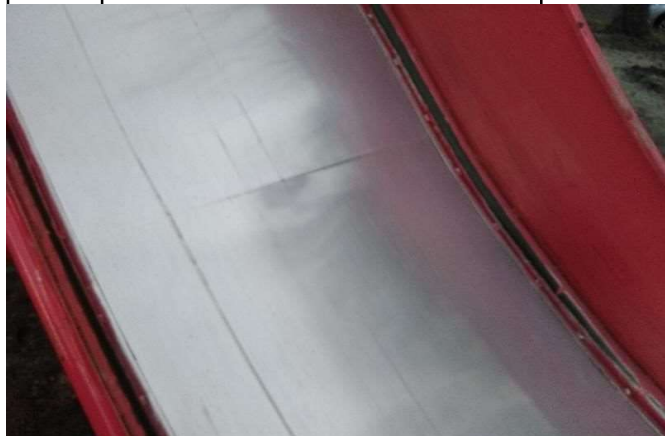

写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
418		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 有効幅は、幼児用300mm以上、児童用360mm以上	判定
419		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 有効幅は、幼児用300mm以上、児童用360mm以上	判定
420		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	71 / 77
			C	c	3		

写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 チューブ形状は短径580mm以上とする 660	判定
421		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 チューブ形状は短径580mm以上とする 660	判定
422		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 落下高さ>1,500mm、側壁の高さは150mm以上	判定
423		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 落下高さ>1,500mm、側壁の高さは150mm以上	判定
424		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
425		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 落下高さ2,000mmを超える時、側壁とは別に落下防止対策をする	判定
426		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	72 / 77
			C	c	3		


写真No.	規準 側壁 1_すべり台 落下高さ2,000mmを超える時、側壁とは別に落下防止対策をする	判定
427		合




写真No.	規準 側壁 1_すべり台 内面は安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
428		否2



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 内面は安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
429		否2

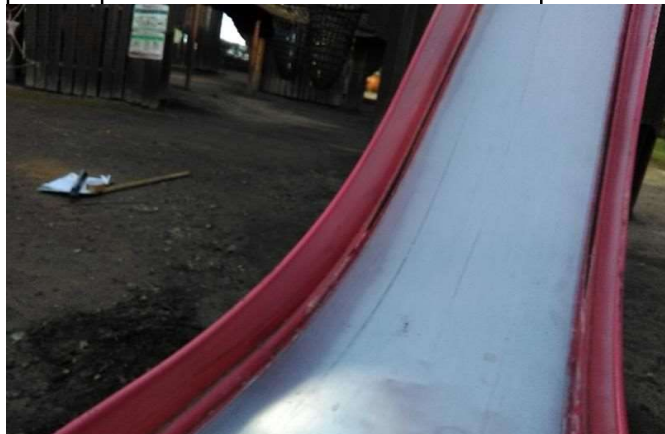

写真No.	規準 側壁 1_すべり台 内面は安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
430	修繕済み	否2

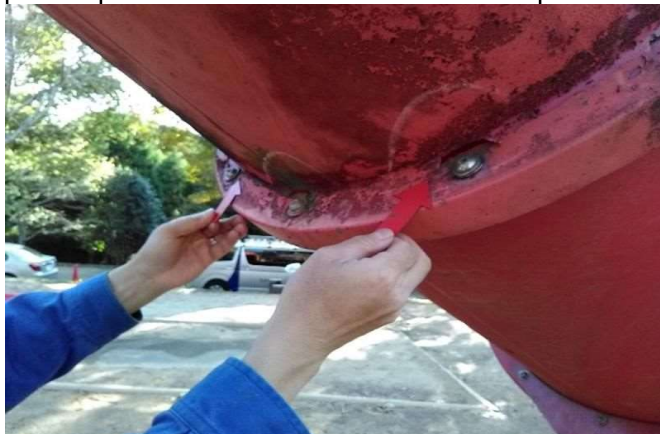

写真No.	規準 側壁 1_すべり台 内面は安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
431	修繕済み	否2



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 内面は安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
432	修繕済み	否2



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	73 / 77
			C	c	3		

写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の長さは安全に着地できる長さとする	判定
433		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の長さは安全に着地できる長さとする	判定
434		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の長さは安全に着地できる長さとする	判定
435		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の長さは安全に着地できる長さとする	判定
436		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部は水が溜まらない構造とする	判定
437		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部は水が溜まらない構造とする	判定
438		合



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	74 / 77	
			C	c	3			

写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部は水が溜まらない構造とする	判定
439		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部は水が溜まらない構造とする	判定
440		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる	判定
441		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる	判定
442		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる	判定
443		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる	判定
444		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	75 / 77
			C	c	3		

写真No.	規準 減速部 1_すべり台 傾斜変化部の曲率半径は、R=750mm以上とする	判定
445		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 傾斜変化部の曲率半径は、R=750mm以上とする	判定
446		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 傾斜変化部の曲率半径は、R=750mm以上とする	判定
447		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 傾斜変化部の曲率半径は、R=750mm以上とする	判定
448		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm 160、150、150、135	判定
449		否1



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm 160、150、150、135	判定
450		否1



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	76 / 77
			C	c	3		

写真No.	規準 減速部 1_すべり台 着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm 160、150、150、135	判定
451	修繕済み	否1



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm 160、150、150、135	判定
452	修繕済み	否1



写真No.	規準 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 児童用で最高到達部が3,000mmを超えるものは、落下高さ3,000mm以下となる構造とする 2150、1800、1830	判定
453		合



写真No.	規準 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 児童用で最高到達部が3,000mmを超えるものは、落下高さ3,000mm以下となる構造とする 2150、1800、1830	判定
454		合



写真No.	規準 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 児童用で最高到達部が3,000mmを超えるものは、落下高さ3,000mm以下となる構造とする 2150、1800、1830	判定
455		合



写真No.	規準 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー ネット・ロープの接合部分は、点検や修繕のしやすい構造とする	判定
456		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	77 / 77
			C	c	3		


写真No.	規準 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー ネット・ロープの接合部分は、点検や修繕のしやすい構造とする	判定
457		合



写真No.	規準 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー ネット・ロープの接合部分は、点検や修繕のしやすい構造とする	判定
458		合




写真No.	規準 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 転落した際、部材への衝突の衝撃緩和できるネットの角度・接合方法・構造・材質であること	判定
459		合

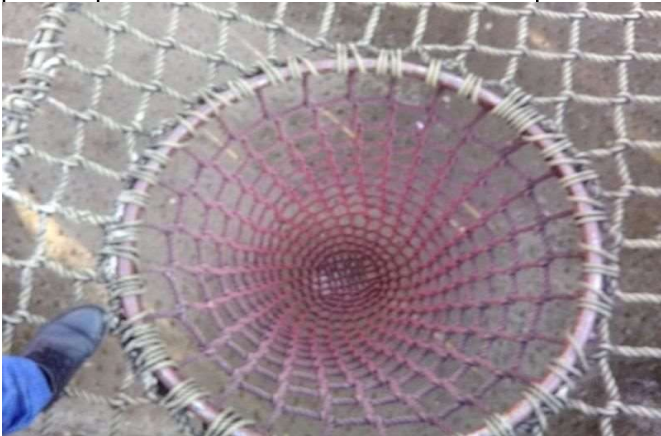

写真No.	規準 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 転落した際、部材への衝突の衝撃緩和できるネットの角度・接合方法・構造・材質であること	判定
460		合



写真No.		判定



写真No.		判定

